

Telegramadresse: Statsbanen




Hovedstyret

Telefon 26880

Telef. 42 68 80

EN FOR NORGES STATSBANER  
BANEAVDELINGEN

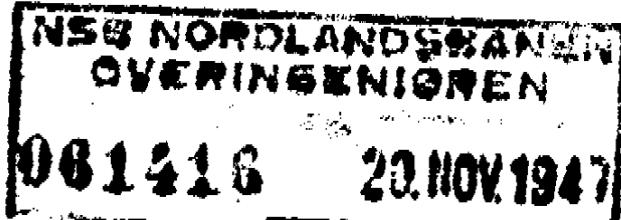

Oslo den  
Jernbanetorget 8-9

19

/11.47.

Hr. Anleggsbestyreren Mosjøen-Mo

Hr. Distriktsjefen i Trondheim distr.

Med svar bes oppgitt

J.-nr. 4270/47 B.

SH/SS

Bedlagt sendes rapport datert 12. november 1947 og tilhørende tegning Gk. 684 vedrørende glidning i fyllingsskråning og grunnundersökelse for fylling pel 2112 Mosjøen-Mo, km. 426.965 Nordlandsbanen.

For Generaldirektören

Erg. Rane 26.11.47 X.

W. Karenkang

✓ Hille 26.11.47 X.

ref.



Jernbaneverket

Dokumentnummer:

Rev.:

UB.100244-000 000

061416 20.NOV.1947

Fylling ved Kummersnes. Drevja.

Pel 2112 Mosjøen-Mo, km.426.965 Nordlandsbanen

Glidning i fyllingsskråning og grunnundersökelse.

Tegning Gk.684.

Denne fyllingen ligger ca. 470 m söndenfor det sted hvor det den 2/lo.47 gikk et stort leirras som betinget en ca. 1 km.lang midlertidig linjeomlegging. Man var den 6.oktober ennda beskjeftiget med stiknings- og beregningsarbeider for denne linjeomlegging, samtidig som også de förste planeringsarbeider var satt igang, da man oppdaget bevegelser i fyllingen pel 2112. Den 6.oktober var det oppstått en sprekk i venstre svilleender i en lengde av ca.25 m og noe söndenfor stikkrennen, se situasjonsplanen, tegning Gk.684. Sprekken utvidet seg og fyllingsskråningen seg ned 3-5 cm såvel den 7/lo som 8/lo. Den 9/lo. konstaterte man en stygg sprekk svarende til venstre svilleender på begge sider av stikkrennen og i en samlet lengde av 15-20 m, og det syntes som denne signingen var uavhengig av den förste. Den 10/lo ytterligere setning ca 3 cm og de 2 glidningsområden hadde nå löpt sammen. Etter usedvanlig sterk nedbör i september var det fremdeles vedholdende regnvær.

I nordre ende av denne fyllingen hadde man begynt de förste planeringsarbeider for den midlertidige linjeomlegging, og hvis denne fyllingen gled ut måtte man velge en annen og betydelig lengre linjeomlegging. Stillingen var prekær, og man satte alt inn på å berge fyllingen.

Man visste at denne fyllingen under anlegget i 1942 hadde rast ut et par ganger og at steinsjeteen i foten av fyllingen ut mot Drevja var lagt ut vinteren 1942-43. I disse hektiske dagene var det ikke mulig å skaffe seg sikre opplysninger om hvorledes forholdene hadde artet seg i 1942, og man var heller ikke klar over den virkelige årsak til glidningene nå. Det kunne være en overflateglidning i fyllingsskråningen som følge av sterkt vanntilgang, men antatte bevegelser nede i steinjeteen kunne også tyde på dyperegående glidninger i løs leire. Man var fullt opptatt med undersökelse-

ser for raset og linjeomleggingen, og man måtte treffe disposisjoner for å berge fyllingen uten å ha gjort undersøkelse.

Fra et steinbrudd like søndenfor fyllingen, som var brukt til stenijeteen i 1942, ble det så snart det var råd satt igang uttipping av stein utenfor steinjeteen, man mente å konstatere at Drevja hadde gravet her den siste tid. Videre besluttet man å legge ut endel stein nedenfor oppvalkede partier i fyllingsskråningen. De verste regnværsdagene hadde man sett at det kom ut vann midt oppe i fyllingsskråningen, dette tiltross for at i alle fall de ytterste lag i fyllingen besto av grus. Det vises til profilet øverst til høyre på tegning Gk.684. På nedsiden av steinen var det tydelig far etter vannsig. Denne sterke vanntilgangen måtte man tro skrev seg fra overvannsgrøften gjennom det delvis oppfylte platået på innsiden av fyllingen. For å avskjære en slik vanntilgang ble det snarest mulig gjort forberedelser til å slå ned en 2.5 m dyp spunnvegg i den side av overvannsgrøften som ligger nærmest linjen.

Først den 11/lo fikk man de verdifulle opplysningene at rasene i 1941-42 hadde vært nærmest overflateras, omtrent svarende til sprekkene som nå hadde oppstått. Ved å trekke inn skinnegangen hadde fyllingen alltid vært trafikkabel, og man hadde fylt ut grus og tatt 2 drenesgrøfter lodret på linjen. De opprinnelige fyllmasser, før første ras, hadde vært leirjord.

Etter disse opplysninger fant man det overveiende sansynlig at signingen skyldes at det utfylte grusflaket gled på underliggende leire, og at glidningen var en følge av sterk vanntilførsel og da helst fra overvannsgrøften. Under disse omstendigheter kan man si at den planlagte spunnvegg i innre side av spunnveggen var det mest positive tiltak for å stanse glidningen, men utlegging av stein, såvel utenfor som innenfor steinjeteen, ville også bidra til å støtte fyllings-skråningen.

De grunnundersøkelser, som det senere har vært anledning til å utføre og som er gjengitt på tegning Gk.684 har bekreftet tidligere opplysninger og antakelser og også gitt nye holdepunkter.

Profil 2 viser at på den naturlige bakken, som består av fast tørrskorpeleire, ligger det nå utfylt et ca. 0.6 m

tykt lag med leire og herover ca. 1.0 m grus. Disse målene er tatt midt i fyllingsskråningen, og det er sannsynlig at lagtykkelsen øker innover mot midtlinjen. Steinjeteen er i sin tid lagt direkte på elvebunnen og hviler på en tålelig fast leire. På innsiden av jeteen er leiren i et tynt lag løs, og dette er uten tvil nedraste leirmasser. Profil 5, som er tatt over stikkrennen, viser at leirbakken, som her antakelig er intakt og ikke har vært berørt av ras, er ganske fast. Man har ment at knekken i stikkrennens vertikaltrase skyldes at den på midtpartiet var fundamentert på fjell, men ifølge boringene er dette lite sannsynlig.

Stikkrennen ligger høyt og har en uheldig beliggenhet. Det er sannsynlig at stikkrennepllasseringen er diktert av de særlige forhold i tyskertiden etter rasene, f.eks. å få lagt fyllmasser ut hurtigst mulig. Den ligger i alle fall høyere enn naturlig bakke i rasgropen bakenfor, og selv om overvannsgrøften helt overveiende er skåret ned i naturlig tereng så ligger den så høyt at det uten tvil siger vann gjennom törrskorpeleirens sprekker og inn under fyllmassene.

Hvis man til tross for de foranstaltninger som er truffet for å sikre fyllingen merker signinger i fremtiden bør det tas drensgrøfter i fyllingsskråningen. De skal tas loddrett på linjeretningen og føres ned til underkant utfylt leire, i profil 2 vil dybden målt loddrett på skråningen bli ca. 2.0 m. Om de skal bli effektive bør de begynne høyt opp i skråningen og føres helt gjennom de nedraste leirmassene på innsiden av steinjeteen. Øverst kan vel grøftene utstyres med 2 ganske korte fangørmer. Grøftene bør, i alle fall før undre dels vedkommende, fylles med slagg.

Oslo den 12. november 1947.

*W. Skarven Haug.*

Mosjøen, den 30. desbr. 1947.

C/L.

Hovedstyret for Statsbanene,  
Baneavdelingen,  
O s l o .

Fylling pel 2112 (km. 426. 965).

Hovedstyrets skrivelse av 19 november 1947,  
- 4270/47 B, med rapport fra Geoteknisk kontor.

Som nevnt i rapporten fra Geoteknisk kontor er der igangsatt arbeide med å slå ned en spunnvegg i overvannsgrøften ovenfor fyllingen ved pel 2112.

Det viste sig imidlertid snart at det var vanskelig å få rammet ned de 2,5 m lange spunnplanker da man på et parti 5 - 9 m fra stikkrenne pel 2114 + 2,45 støtte på grov grus og kuppelstein som ødela plankene. Man måtte derfor grave ned til dette stein og gruslaget for å få det fjernet. Lagets tykkelse var 40 - 50 cm. og steinen antas i sin tid å være ryddet fra aker og eng og av bøndene kjört ut i forsenkningen på hver side av stikkrennen.

Det videre arbeide med nedrammingen ble foreløpig innstillet for å foreta en nermere undersökelse av grunnforholdene langs overvannsgrøften og grunnboringer ble igangsatt.

Resultatet er tegnet opp på vedlagte blad og man skal få gi følgende supplerende opplysninger :

1. Til en dybde av ca. 1,5 - 2,0 m under grøftekunnen er det svært bløte leirmasser med kvikksandlignende renner.
2. Videre nedover til en dybde av 3,8 m under grøftekunnen er der et fastere parti leire med tydelige tynne og harde gruslag av fra 1 - 5 cm. tykkelse.
3. Fra ca. 3,8 m og ned til fjell er massen svært tung å bore i. Det antas å være grus eller "raujord".

Spunnveggen var som nevnt forutsatt slått ned til 2,5 m under grøftekunnen da man mente dette var fullt tilstrekkelig for å avskjære vanntilgangen til fyllingen. Etter de foretatte grunnundersökelsene bør vel muligens spunnveggen forlenges ned til det faste lag ca. 3,8 m under grøftekunnen og forøvrig til fjell der hvor dette ligger høiere. Spunnveggen forutsettes slått langs hele fyllingen.

Man tillater sig å be om Hovedstyrets uttalelse om dette.

NORGES STATSBANER  
HOVEDSTYRET  
Bane- avdelingen

NEB NORDLANDSBANEN  
OVERVANNSENIØREN  
061525 16.JAN 1948

Telegr.adr.: Jernbanestyret  
Postadr.: Jernbanetorget 2  
Telefon: 26880

Oslo den 13 januar 1948.

Med svar bes oppgitt:  
J.nr. 39/48 B.

SH/SS

Hr. Anleggsbestyreren for  
Mosjöen-Mo.

Fylling pel 2112 (km. 426.965) Nordlandsbanen.

Anleggsbestyrerens brev av 30. desember 1947.

De utførte boringer og undersøkelser i overvannsgrøften er et godt supplement til boringene anført på tegning Gk. 684. Partiet 5-9 m fra stikkrenne pel 2114+2.45 hvor man traff på utfylt kuppelstein og grus i overvannsgrøften er interessant, idet det gir bekrftelse på antakelsen om at overvannsgrøften var ført delvis gjennom oppfylt grunn.

Tar man for seg profil 2 på tegning Gk. 684 vil det sees at den naturlige bakke og jordlagene har en ganske bratt helling. Med forholdsvis kort spunnvegg vil en her avskjære vannet i tørrskorpe-sprekkene, idet spunnveggen vil nå ned i forholdsvis tett leire. Ifølge anleggsbestyrerens undersøkelser består de øvre 1.5 a 2.0 m under grøfebunn av bløte leirholdige masser med kvittsandlignende renner og vannet i dette laget blir også avskåret ved kort spunnvegg.

Spunnveggen skal ha som oppgave å hindre overflatevann i å trenge inn under fyllmassene, og det anses hverken nødvendig eller heldig å bruke så lang spunnvegg at vannføringen i sandlagene på dypet avskjæres da denne har sitt naturlige løp i lag i den intakte grunnen og må antas å ha avløp i eller under fyllingsfoten.

Det anses derfor tilstrekkelig å bruke 2.5 m lange spunnplanke i sin alminnelighet, men på de partier hvor det konstateres oppfylt grunn må det påses at spunnveggen kommer 1.5 a 2.0 m ned i naturlig bakke. Den oppfylte grunnen under bunn av grøft er sikkert den vesentligste årsak til vannføringen under fyllingen og det anses tilstrekkelig å begynne spunningen på et punkt svarende til borhull 2 på anleggsbestyrerens tegning av 22/12.47.

Også på nordsiden av stikkrenne pel 2114+2.45 er det mulighet for vann gjennomgang fra grøften (konfr. sprekk i fyllingsskråningen den 9/10.47), og det bør her sammespunnvegg på en kortere strekning når grusen fra linjeomleggingen kan fjernes.

For Generaldirektören

Gunnar Haug

Sandell Hf. - 48  
G. Haug

W. Skaven Haug

### Punkt 1

Anstall rävare omdär	Vikt kg.	Synkn. m	Merknad
0	100	1.205	Baret sank med laddetts vikt.
10	*	0.285	
10	*	0.265	
10	*	0.265	
10	*	0.335	
10	*	0.100	
10	*	0.200	
10	*	0.195	
10	*	0.100	
50	*	0.050	
50	*	0.000	Fjell.
		3.000	

## Punkt 7.

Anslag halve område	Vekt kg.	Synkni- ng m	Merknad
0	100	2.270	Doret sank med loddetts vekt
25	*	0.490	
22	*	0.275	
50	*	0.490	
20	*	0.130	
50	*	0.110	
50	*	0.065	Grus
50	*	0.020	--
50	*	0.000	Fjell
		3.850	

### Punkt 8

Antall halve omdr	Vekt kg	Synkni- m	Merknad
0	100	1.710	Boret sank med loddets vekt
10	*	0.330	
10	*	0.310	
10	*	0.185	
10	*	0.145	
10	*	0.155	
10	*	0.175	
10	*	0.145	
10	*	0.190	
10	*	0.105	
10	*	0.050	
50	*	0.010	
50	*	0.000	Fjell.
		3.470	

