


# R.756 HEIMDALSVEGEN SIG AV VEGBANE

## GRUNNUNDERSØKELSER GEOTEKNISK VURDERING

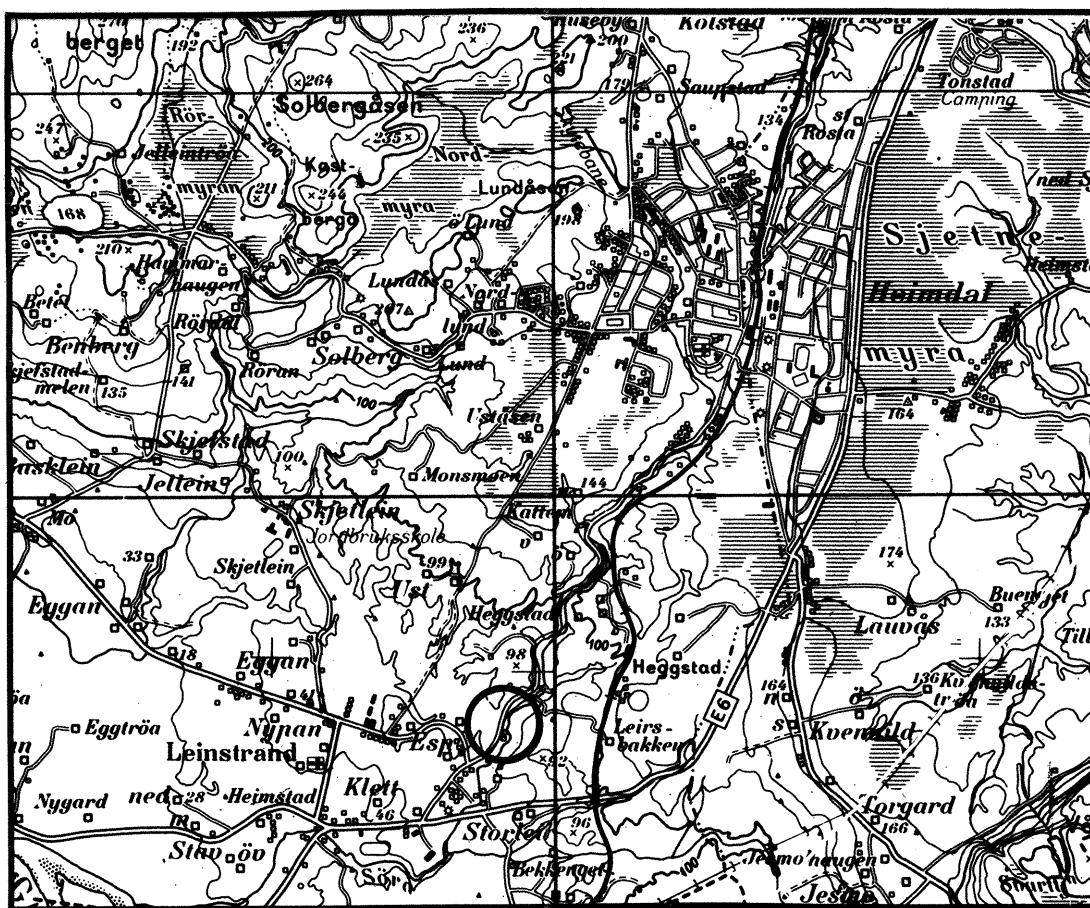



TRONDHEIM KOMMUNE  
TEKNISK AVDELING  
GEOTEKNIK SEKSJON  
HOLTERMANNSV. 1, 7004 TRONDHEIM

Oppdragsgiver: Seksjon for vedlikehold		Oppdrag v/:
<p>Oppdrag: R 756 HEIMDALSVegen. SIG AV VEGBANE</p> <p>Sted, dato: Trondheim, 06.02.90</p>		
UTM- referanse: NR 666233		Sted: Leinstrand
Emneord:	Grunn-undersøkelse	Stabilitet
Feltarbeid utført: Februar 1990	Antall tekstsider: 4	Antall bilag: 11
<p><b>Sammendrag:</b> Løsmassene i området består generelt av marin leire. Øverst er det et meget fast tørrskorplag over middels fast til fast og hovedsaklig lite sensitiv leire. Nede i dalen, langs Søra, er det ikke påvist noe tørrskorplag øverst. Dreiesonderingene tyder på at det kan være enkelte mere sensitive partier hovedsaklig dypere enn 8 meter.</p> <p>Poretrykksmålingene tyder på at grunnvannspeilet ligger ca. 0,5 meter under terreng. Nede i dalen, langs Søra, viser målingene et betydelig poreovertrykk.</p> <p>For å stabilisere skråningen og hindre videre nedsynking må skråningen mellom vegen og Søra dreneres og støttes opp. Vi har vurdert to mulige løsninger:</p> <p>Alt. 1 er å legge Søra i rør og fylle opp dalen.</p> <p>Alt. 2 er drenering av skråningen mellom vegen og Søra kombinert med en støttefylling av stein.</p>		
Seksjonsleder: Kåre Sand		Saksbehandler: Rolf H. Røsand

## R 756 HEIMDALSVEGEN. SIG AV VEGBANE

### 1. INNLEDNING

Prosjekt	I Heimdalsvegen, ca. 1,4 km nord for Klett-krysset, er det registrert sig av vegbanen over en strekning på ca. 180 meter. Siget har pågått i flere år, men spesielt etter vinteren 1988/89 ser det ut til at situasjonen har blitt vesentlig forverret.
Oppdrag	Geoteknisk seksjon er av Seksjon for vedlikehold bedt om å utføre grunnundersøkelse og geoteknisk vurdering for ovenfor nevnte prosjekt.
Rapport	Denne rapporten inneholder resultater fra de utførte grunnundersøkelsene samt en geoteknisk vurdering.

### 2. UTFØRTE UNDERSØKELSER

Markarbeid	Markarbeidet ble utført av vårt borelag i tiden 2.- 8. februar 1989 med supplerende borer i november 1989.
Det er utført:	<ul style="list-style-type: none"><li>- Dreiesondring i 12 punkt.</li><li>- Prøvetaking i 3 punkt.</li><li>- Poretrykksmålinger i 2 punkt.</li></ul>
Plassering av borpunktene er vist på situasjonskartet i bilag 1. Resultatet av sondringene er fremstilt på terrengprofilene i bilag 2 - 5.	

Terrengprofilene er tegnet på grunnlag av kart i målestokk 1:1000.

### 3. GRUNNFORHOLD

Terrenget	Terrenget stiger fra Søra og opp mot Heimdalsvegen med en gjennomsnittlig helning mellom ca. 1:2 og 1:3, men med enkelte lokale flatere partier. Skråningen vest for Heimdalsvegen har helning 1:4 - 1:5.
Løsmasser	Løsmassene i området består generelt av marin leire.

I boring 3 viser prøvetakingen at grunnen består av et ca. 3 meter tykt og meget fast tørrskorplag øverst. Videre er det fast og lite sensitiv leire ned til ca. 8 meter under terreng der det er overgang til middels fast og noe mer sensitiv leire. Prøvetakingen er avsluttet i dybde 10 meter under terreng.

I boring 9 består de øverste 2 meter av en blanding av leire, silt, sand og grus. Videre er det middels fast til fast og lite sensitiv leire. I 7 til 8 meters dybde er det overgang til bløt, men lite sensitiv leire. Prøvetakingen er avsluttet i dybde 9 meter under terreng.

I boring 10 er det meget fast tørrskorpeleire ned til 4,5 meter. Videre er det fast leire ned til avsluttet prøvetaking i dybde 8 meter under terreng.

Dreiesonderingene tyder på at det, under nivå for prøvetakingen, er enkelte sensitive partier i varierende dybde. Generelt viser imidlertid sonderingene økende motstand i dybden.

#### Fjell

Det er ikke registrert fjell i noen av boringene.

#### Poretrykk

Poretrykket er målt i dybde 3 og 6 meter under terreng i boring 3, og i dybde 3,8 meter i boring 9.

Målingene i boring 3, vest for- og høyere enn vegen, tyder på at grunnvannspeilet ligger ca. 0,5 meter under terreng, og poretrykket i dybden er i følge målingene lavere enn hydrostatisk trykk.

I boring 9, nede ved bekken, er grunnvannspeilet målt til 0,5 meter under terreng i prøvetakingshullet. Poretrykksmåleren viser imidlertid at det er et poretrykk i 3,8 meters dybde som tilsvarer en grunnvannstand 1,8 meter over terreng ved hydrostatisk poretrykksfordeling. Dette viser at det er et vesentlig poreovertrykk i foten av skråningen, ned mot Søra.

For mer detaljerte opplysninger om grunnforholdene vises det til bilagene bak i rapporten.

#### 4. VURDERING

Generelt	Grunnundersøkelsene viser at leira ikke er spesielt dårlig. Siget i skråningen og nedsynkingen av vegbanen skyldes nok derfor hovedsaklig poretrykksforholdene i skråningen. Stabilitetsberegninger med de målte skjærstyrkeparametere for leira og med målt poretrykk gir en sikkerhetsfaktor tilnærmet lik 1,0.
Utbedring	For å hindre videre nedsynking og redusere risikoen for direkte utglidning av vegen må skråningen dreneres og støttes opp. Vi har vurdert to mulige løsninger for å stabilisere skråningen. Alt.1 er å legge Søra i rør og legge ut en fylling i dalen. Alt.2 er en kombinasjon av drenering og støttefylling av stein.
Alt.1 Legge Søra i rør	Ved å legge Søra i rør og legge ut en fylling i hele dalen vil stabiliteten av skråningen sikres, og vegen kan utbedres. Legging av rør kan trolig utføres på tilsvarende måte som forsikring av raset på Lersbakken. Det vil imidlertid kreve tilgang på en del fyllmasser for å få fylt opp til nødvendig nivå i dalen.
Alt.2 Drenering og støttefylling	Stabiliteten av skråningen og vegen kan også sikres ved en kombinasjon av drenering og støttefylling.  Det graves drenesgrøfter på tvers av kotene fra vegen og ned til Søra. Drenesgrøftene graves med en avstand på 6 meter og største dybde 1,5 meter, dog ikke dypere enn vannspeilet i Søra. I drenesgrøftene legges det fiberduk og fylles med pukk. Grøftene må fylles så snart som mulig etter utgraving, og en grøft må gjøres ferdig før neste påbegynnes.  Etter at drenesgrøftene mellom vegen og Søra er utført må det legges ut en støttefylling av drenerende masser, helst sprengstein. Fyllingen må gå ca. fra Søra og opp til vegen, med helning ca. 1:4. Fyllingsarbeidet bør starte oppstrøms (nærmest raset på Lersbakken) hvor skadene er mest tydelig og risikoen for store skader er størst.  For å avskjære grunnvanntilsiget og for å

senke grunnvannspeilet må det dermed graves en langsgående drengroft ovenfor (vest for) vegen. Drengrofta bør graves med dybde 1,5 meter, det legges fiberduk og grøfta fylles med pukk. Ved graving av denne grøfta er det meget viktig at den blir kontinuerlig gjenfylt, og maksimalt 2 meter kan stå åpen. Ved pauser i arbeidet og ved dagens slutt skal hele grøfta være gjenfylt. Grøfta må dreneres gjennom veien, f.eks. ved en av de eksisterende stikkrennene.

Dette arbeidet vil ikke være bortkastet dersom en senere velger å legge bekken i rør.

Slutt-  
kommentar

Siget av vegbanen utvikler seg stadig, og det kan i verste fall føre til en utglidning av vegen. En utglidning kan også føre til alvorlige skader på personer og andre verdier. Utbedringsarbeidet etter en utglidning vil bli vesentlig mer omfattende enn å sikre vegen før noe skjer.


Perioden april - mai vil være kritisk for stabiliteten. Vi vil derfor anbefale at sikringsarbeidet påbegynnes umiddelbart slik at det er fullført før påske -90. Alternativ 2 er det eneste aktuelle når en tar disponibel tid i betraktning.

Vi står gjerne til tjeneste med nærmere beregninger, vurderinger og detaljbeskrivelse av sikringsarbeidet, og generelt under det videre arbeidet med prosjektet.


PLANKONTORET  
Geoteknisk seksjon

Kåre Sand

Rolf H. Røsand

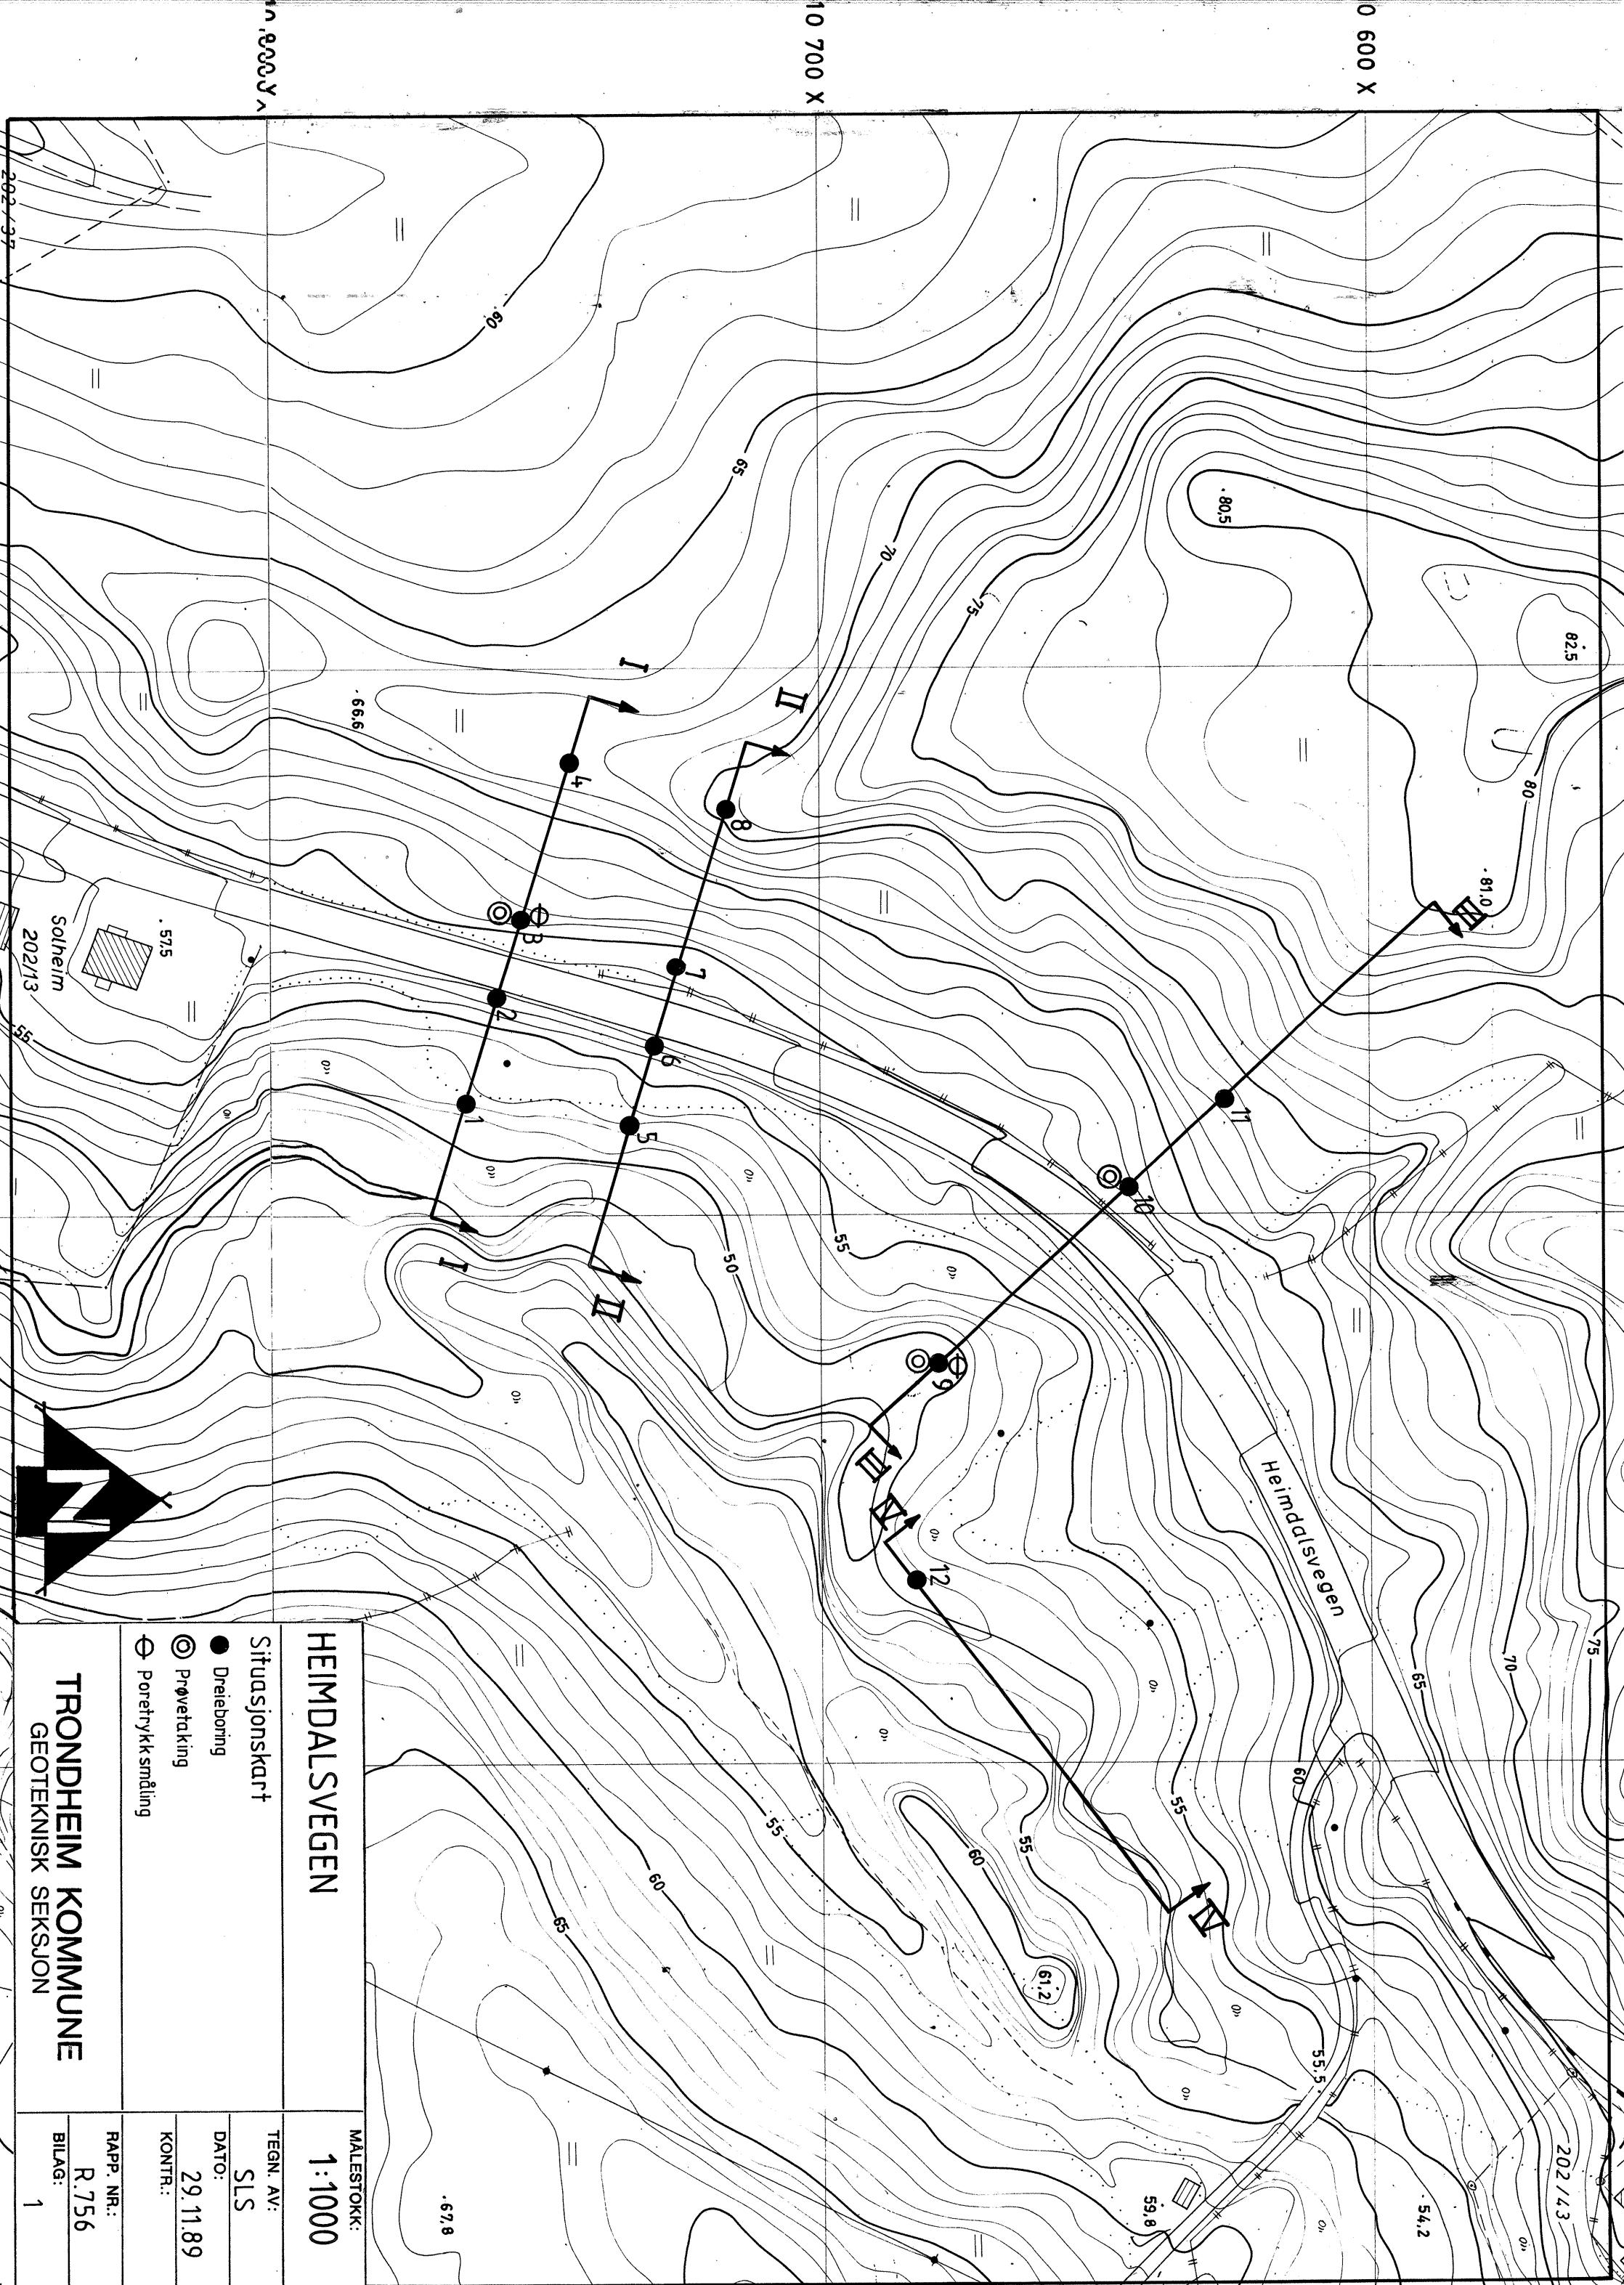


**PROFIL I**

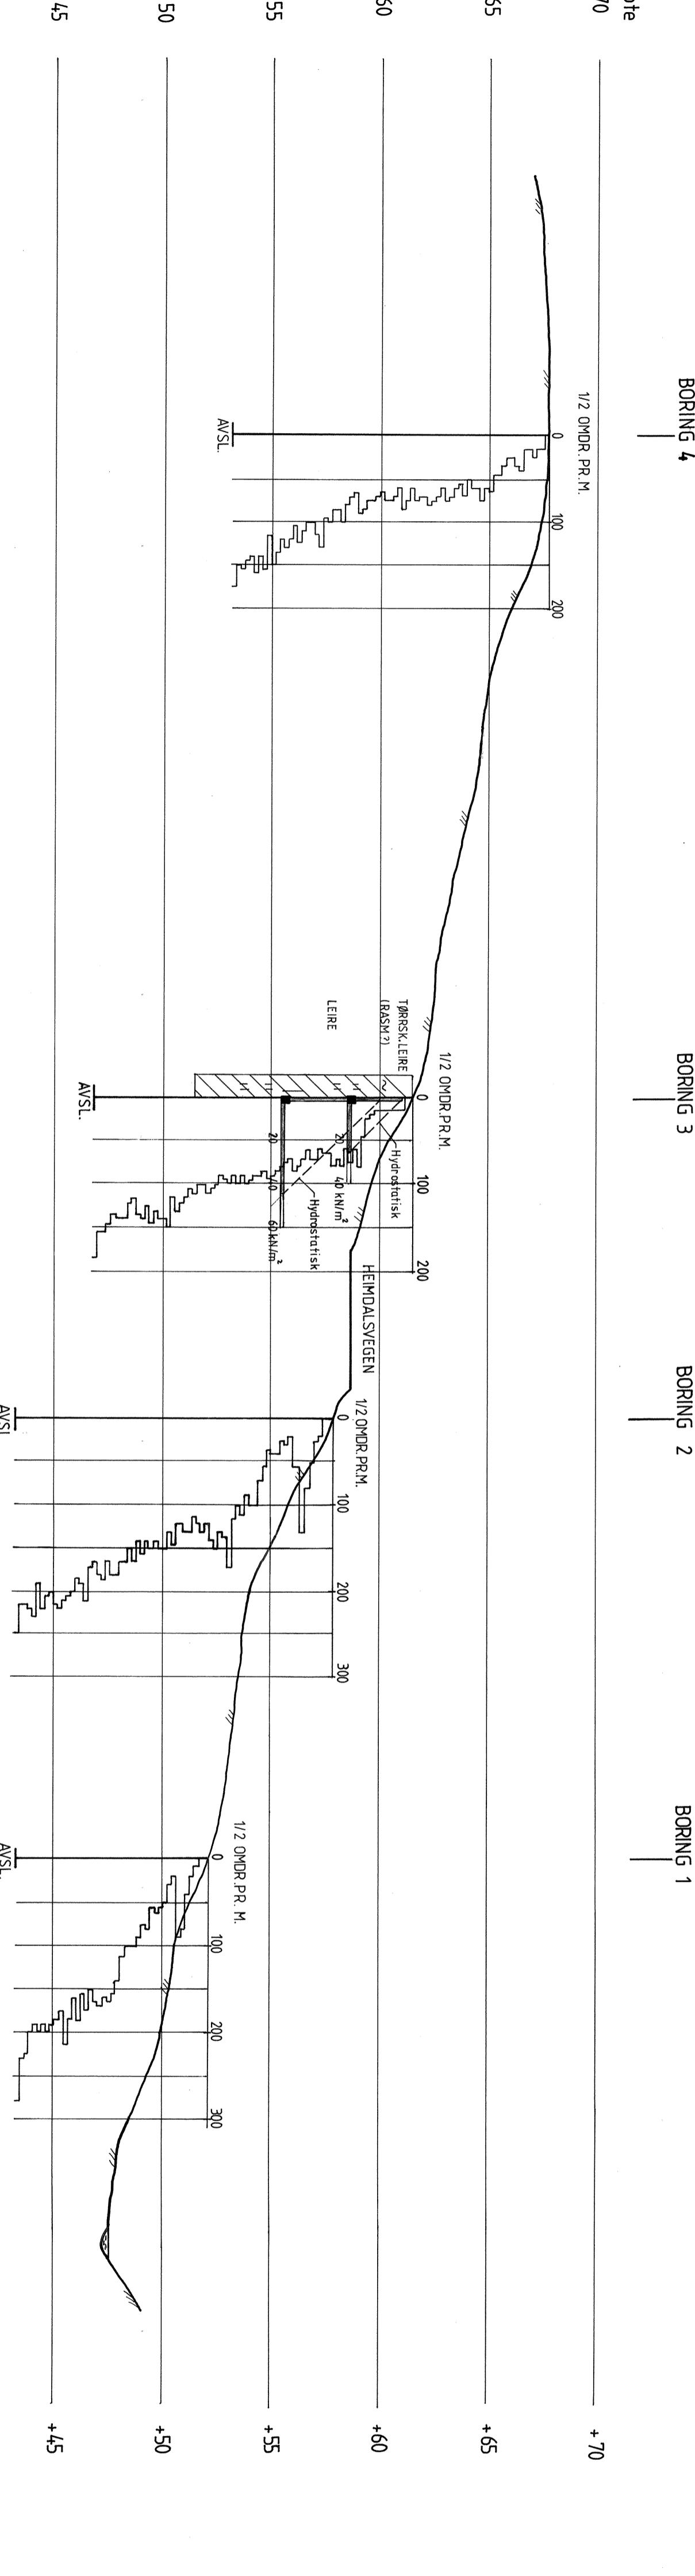


HEIMDALSVEGEN	
MALESTOKK:	1: 200
Profil med dreiebor- og	TEGN. AV:
prøvetakningsresultat	SLS
PROFIL I	DATO: 07.09.89
TRONDHEIM KOMMUNE	KONTR.:
GEOTEKNISK SEKSJON	RAPP. NR.: R.756
	BILAG: 2

**PROFIL II**

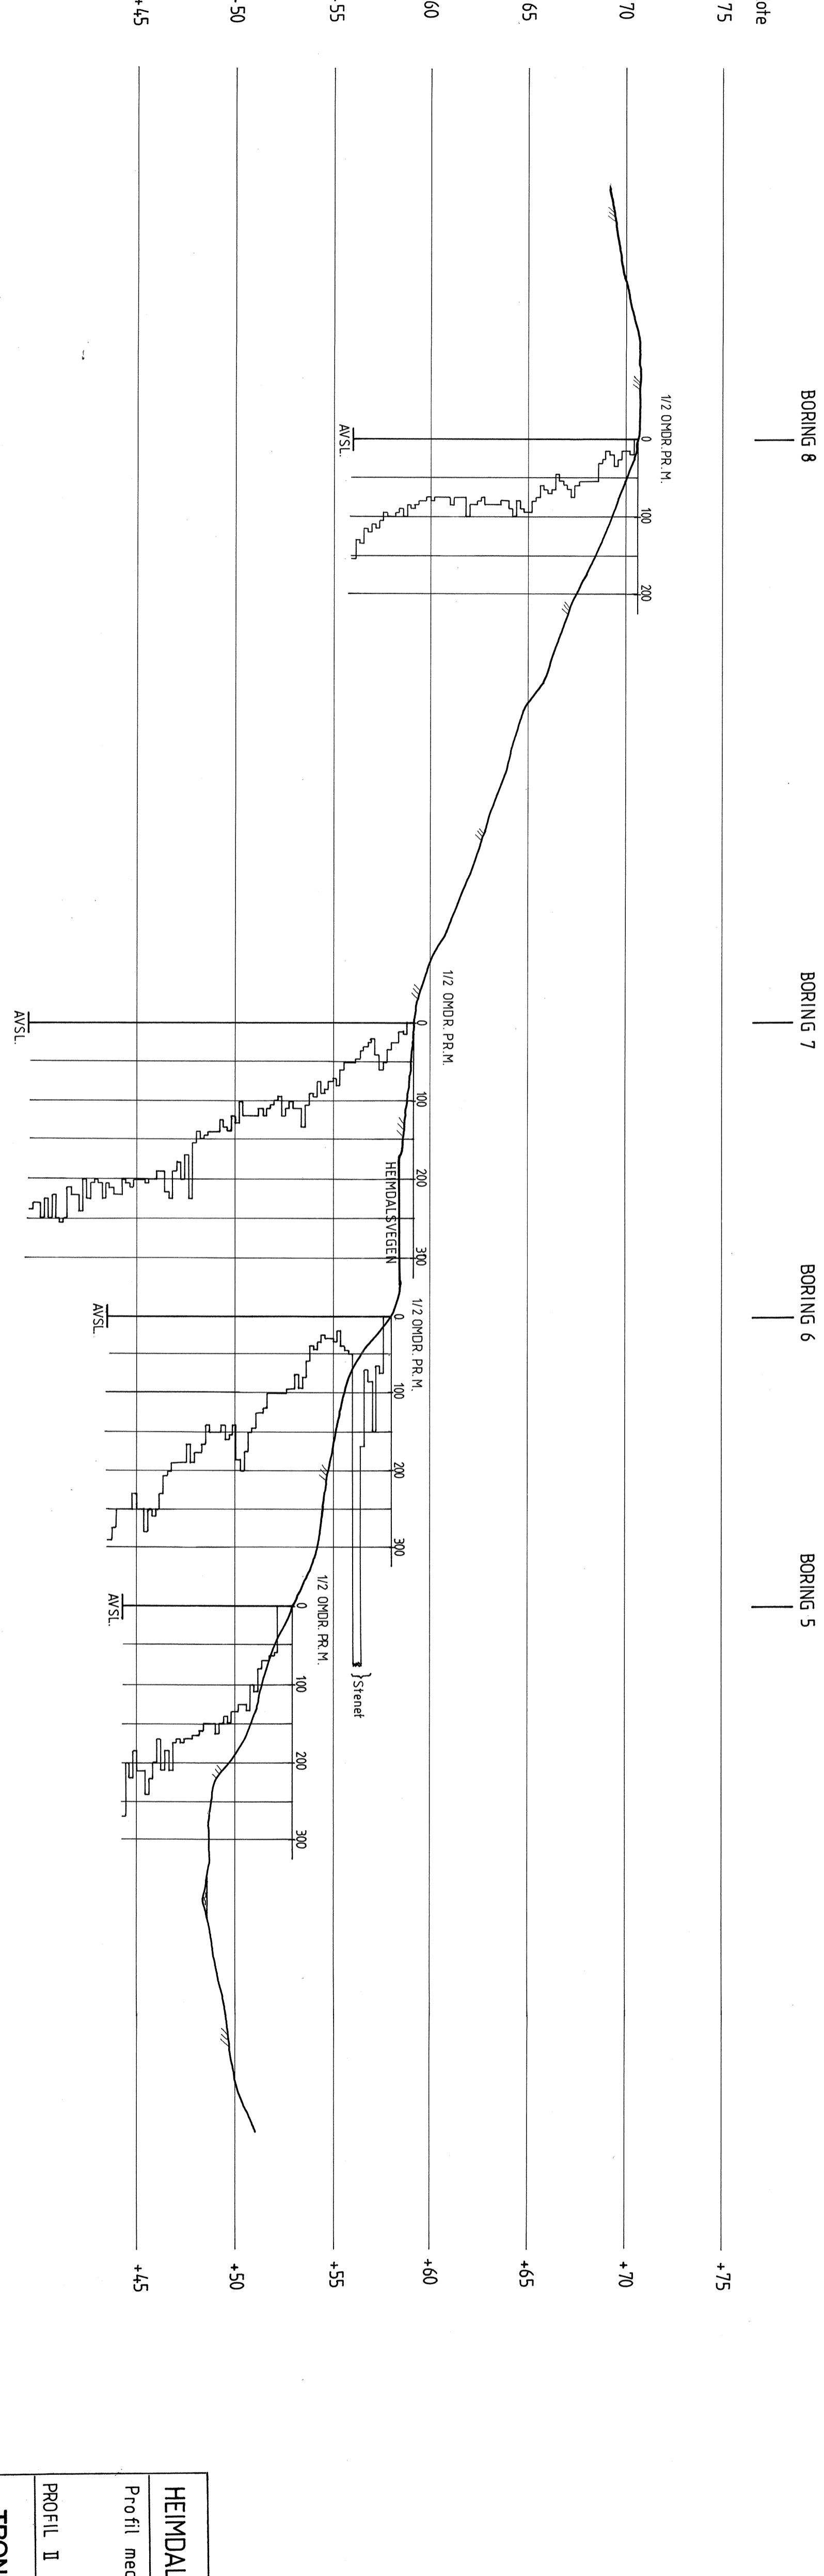

<b>HEIMDALSVEGEN</b>	MALESTOKK: 1: 200
Profil med resultat av dreiebor	TEGN. AV: SLS
	DATO: 07.09.89
PROFIL II	KONTROLL:
TRONDHEIM KOMMUNE	RAPP. NR.: R 756
GEOTEKNIK SEKSJON	BILAGA: 3

ROFIL II

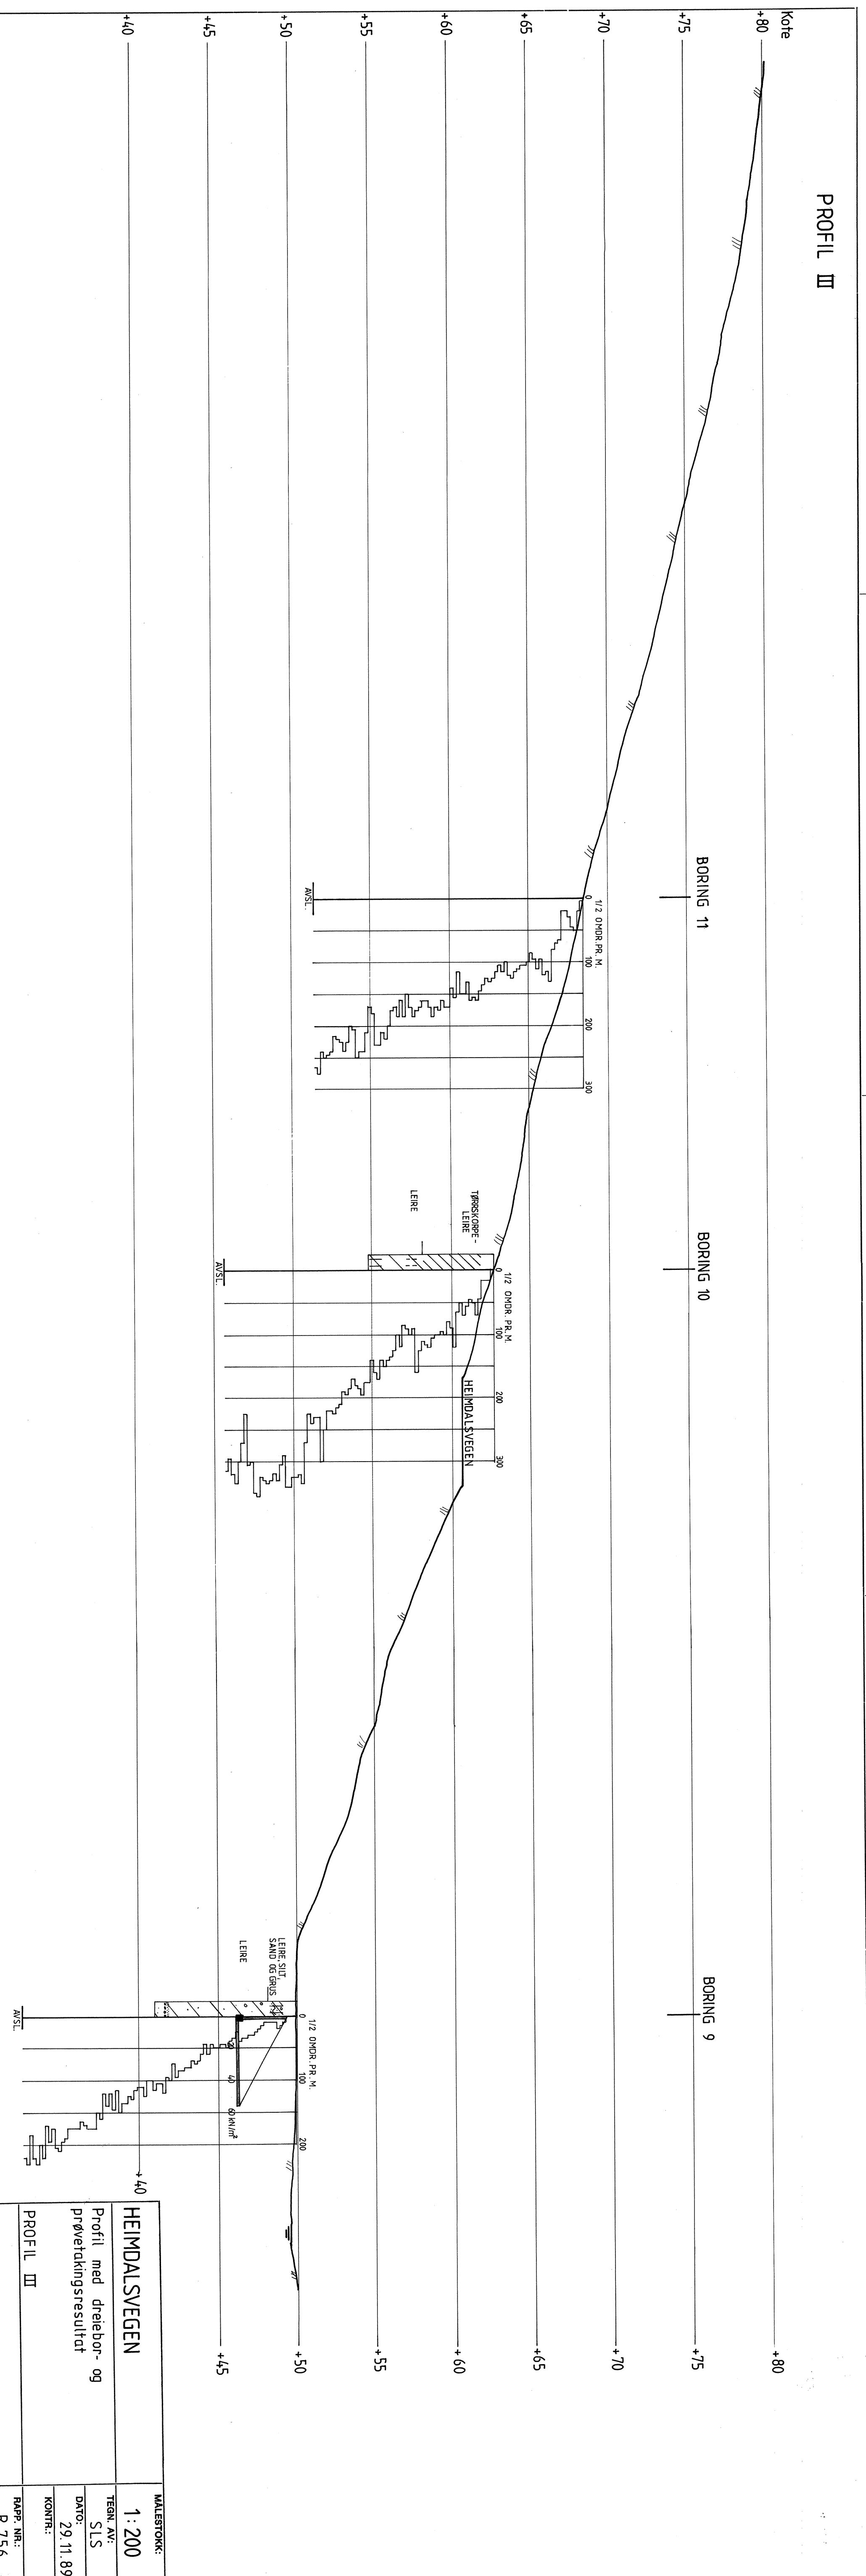

**PROFIL IV**



<b>HEIMDALSVEGEN</b>	MALESTOKK: 1:200
Profil med dreieboringsresultat	TEGN AV: SLS
	DATO: 01.12.89
Profil IV	KONTR.:
TRONDHEIM KOMMUNE GEOTEKNIK SEKSJON	RAPP. NR.: R.756 BLAD: 5

## **TRONDHEIM KOMMUNE, geoteknisk seksjon BORPROFIL**

Sted: HEIMDALSVegen

ROBING 3

BILAG: 6


Nivå-

Prøvetaker: 54 mm

Oppdrag: R. 756

Dato: 07.09.8

07.09.89

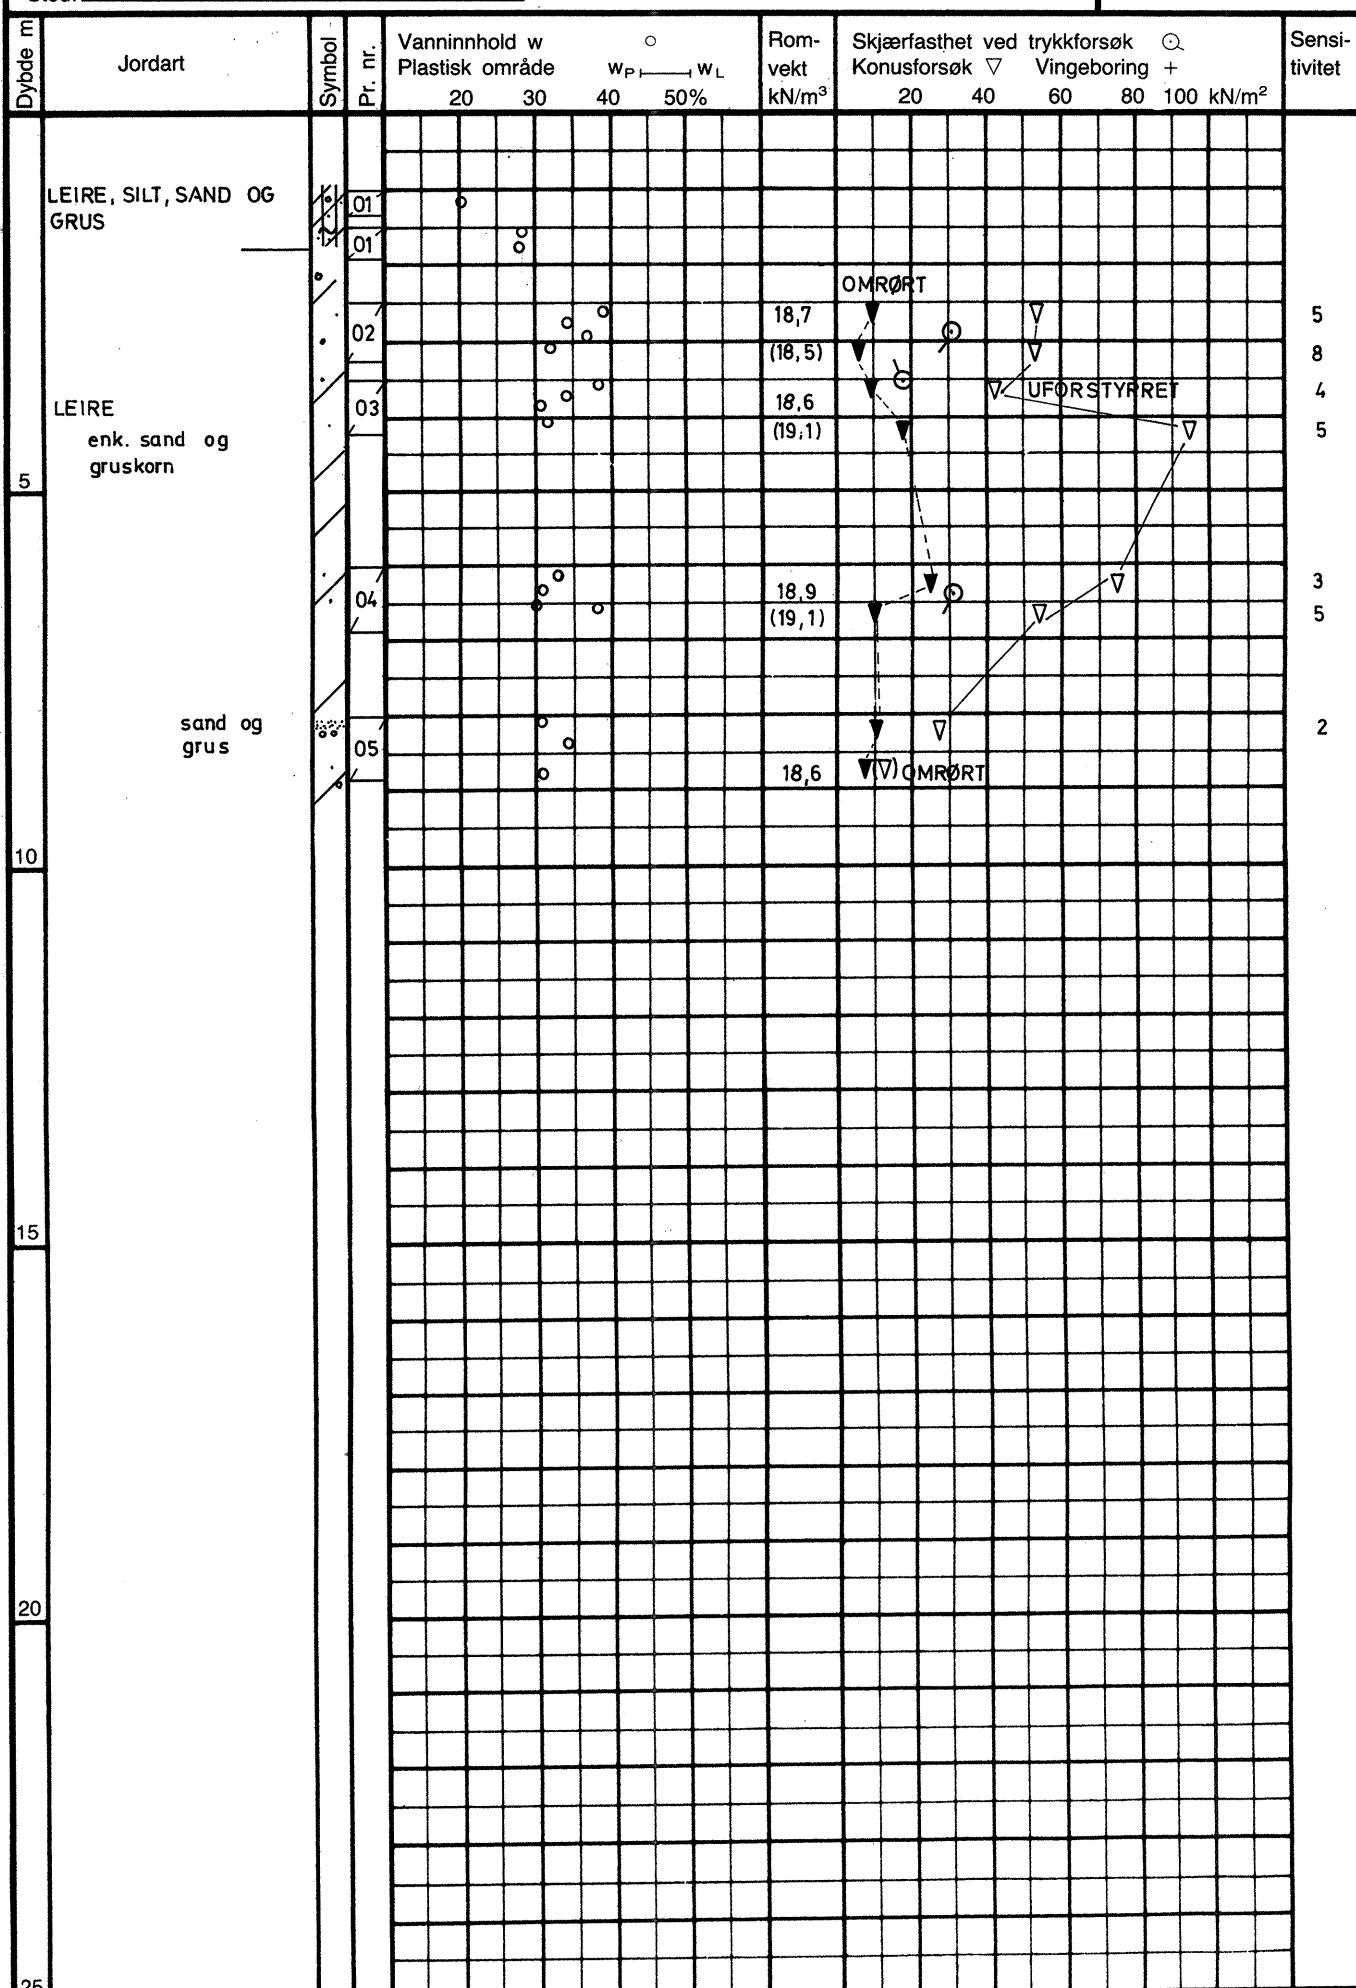

TRONDHEIM KOMMUNE, geoteknisk seksjon  
BORPROFIL

Sted: HEIMDALSVEGEN

BORING: 10


Nivå:


Prøvetaker: 54 mm

BILAG: 8

Oppdrag: R.756

Dato: 23.11.89

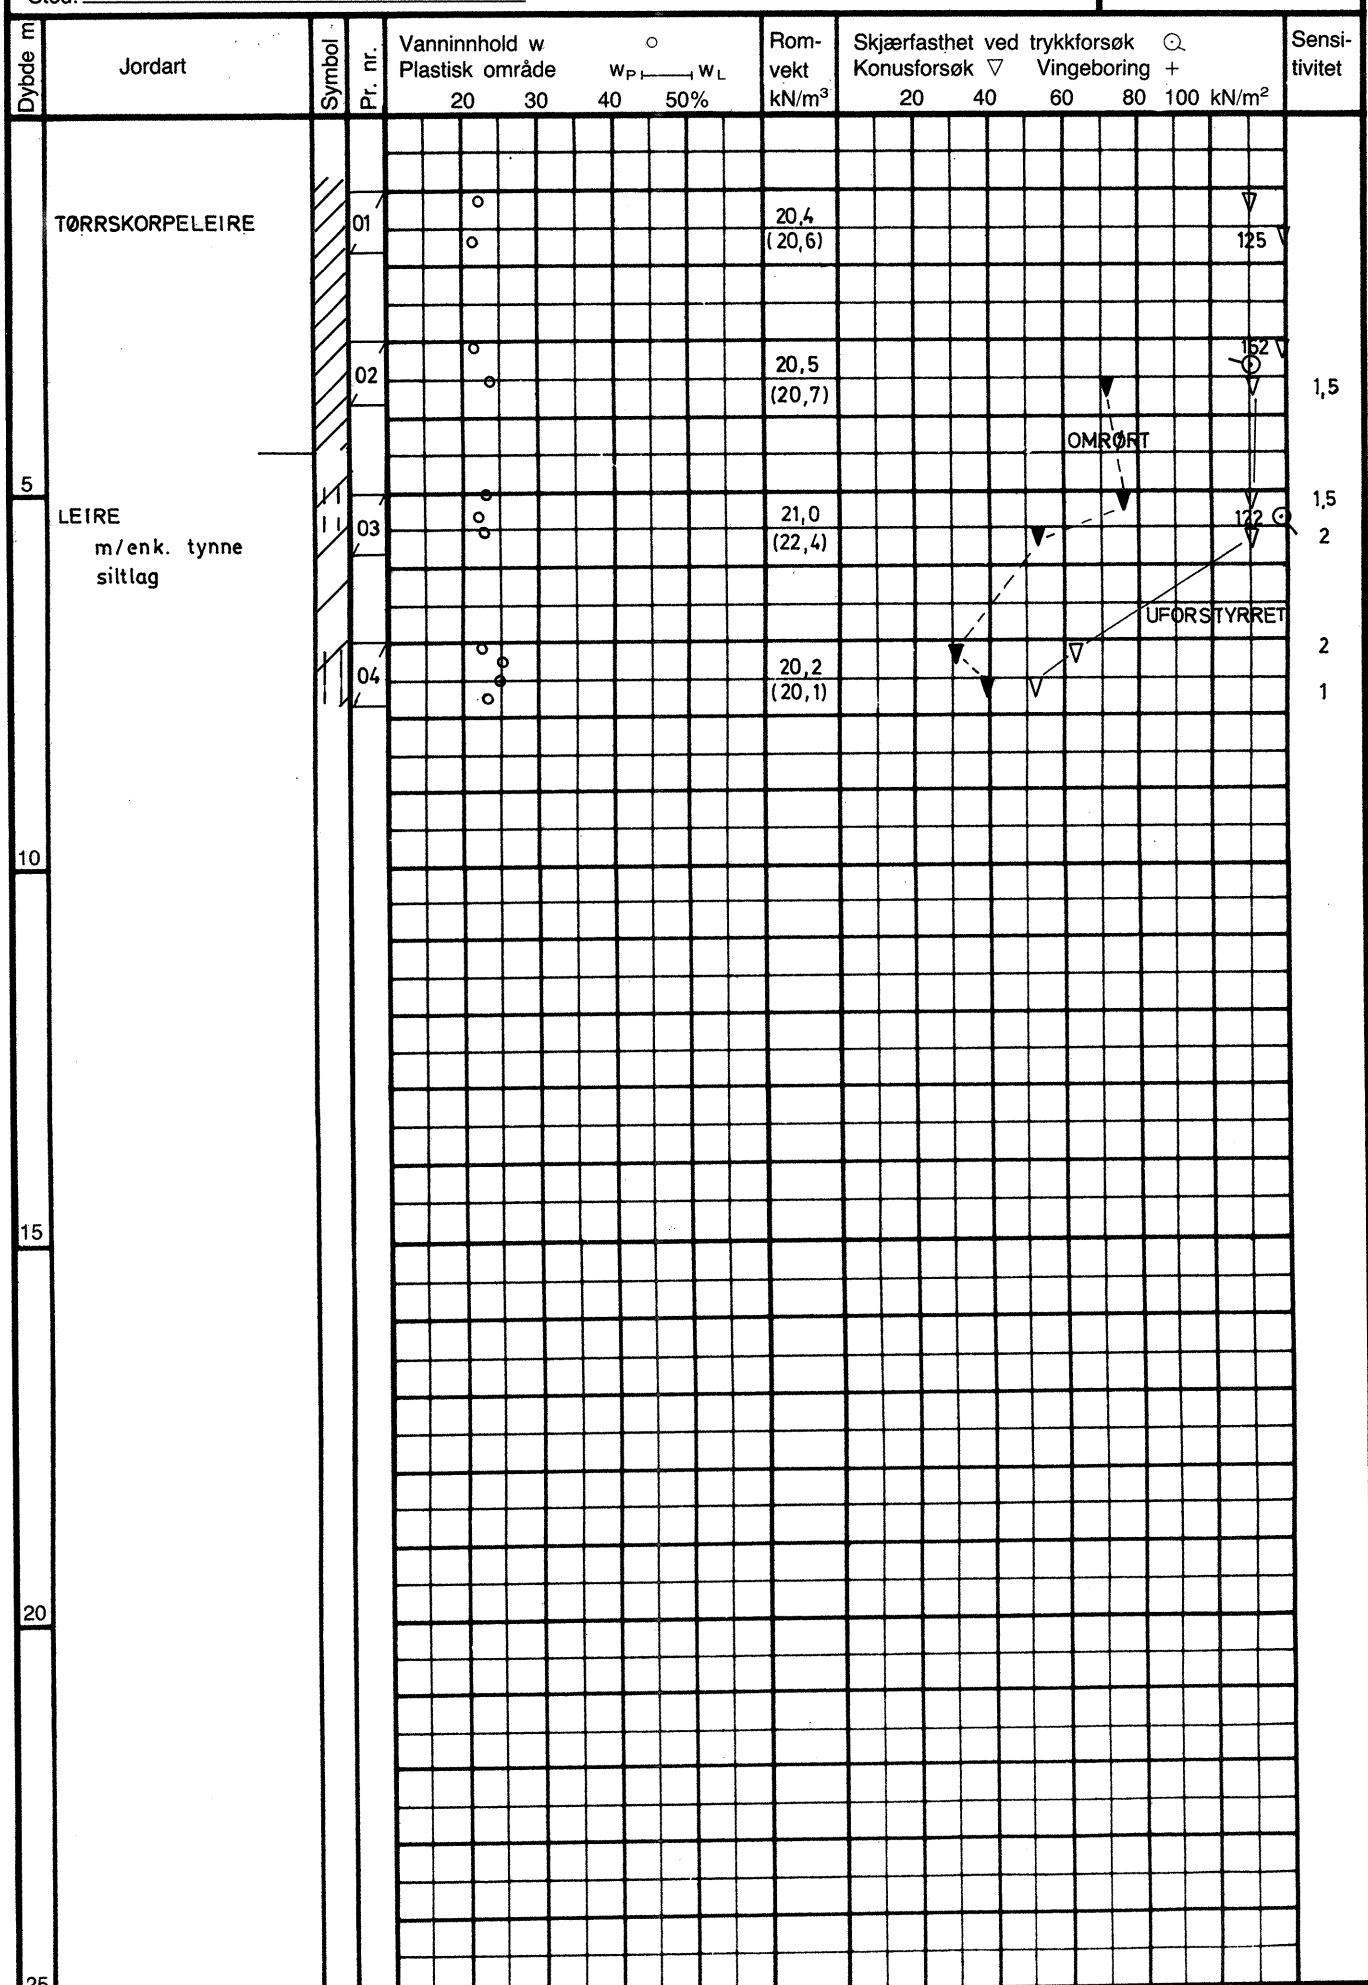

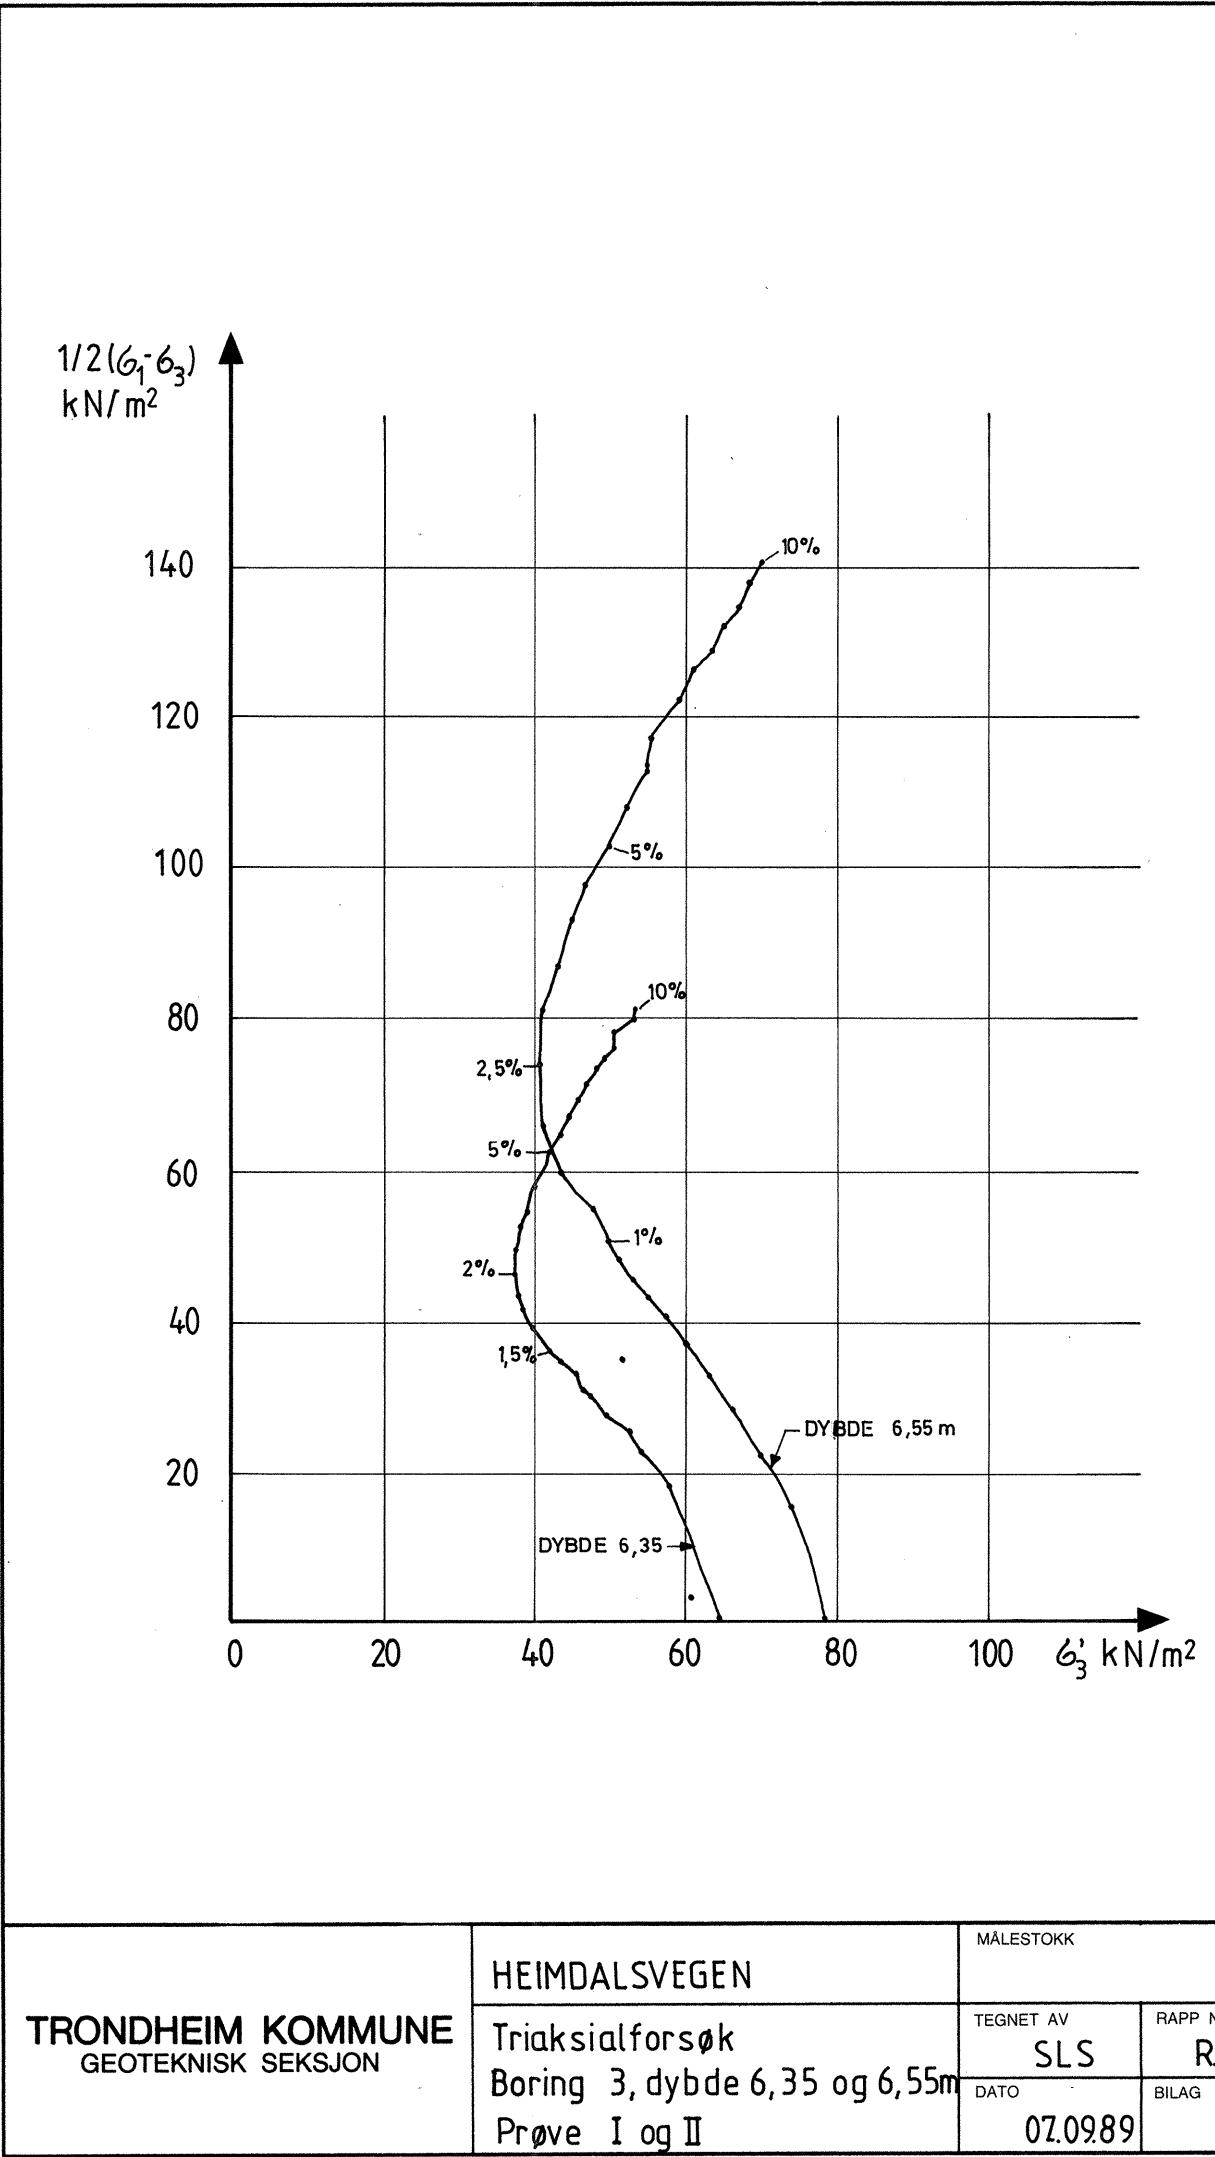

TRONDHEIM KOMMUNE  
GEOTEKNIK SEKSJON

HEIMDALSVEGEN

Triaksialforsøk  
Boring 3, dybde 6,35 og 6,55m  
Prøve I og II

MALESTOKK

TEGNET AV  
SLS


RAPP NR.  
R 756

DATO

07.09.89

BILAG

9

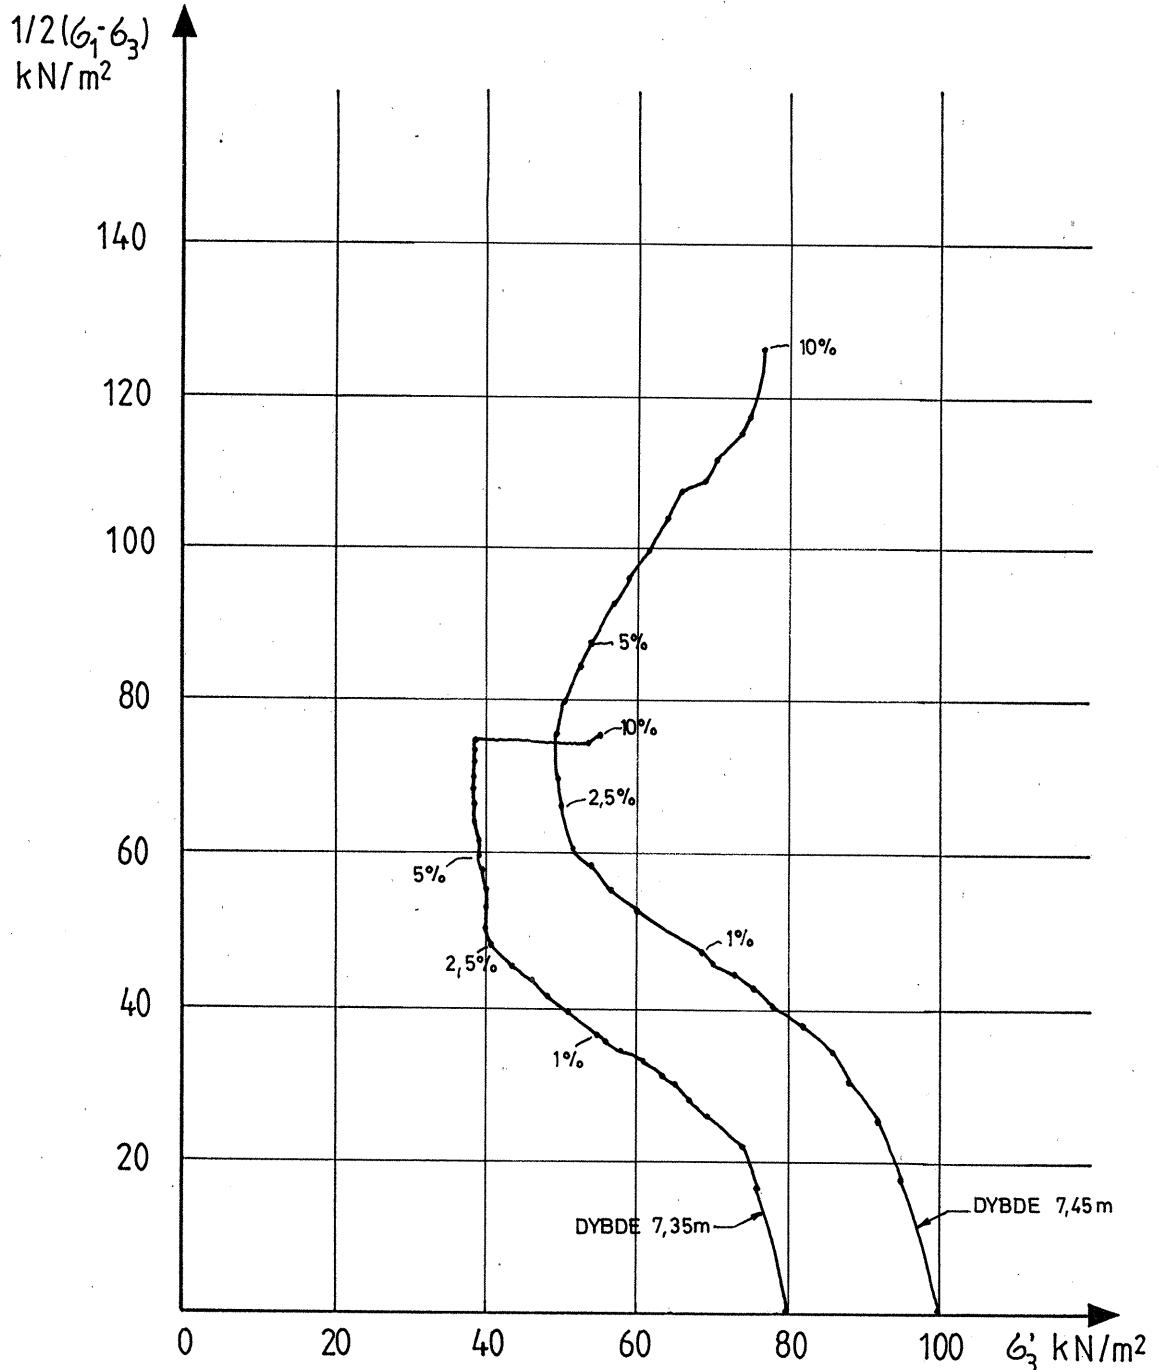

TRONDHEIM KOMMUNE  
GEOTEKNIK SEKSJON

HEIMDALSVEGEN

Triaksialforsøk  
Boring 9  
Dybde 7,35m og 7,45m


MALESTOKK

TEGNET AV  
SLS

RAPP NR.  
R.756

DATO  
23.11.89

BILAG  
10

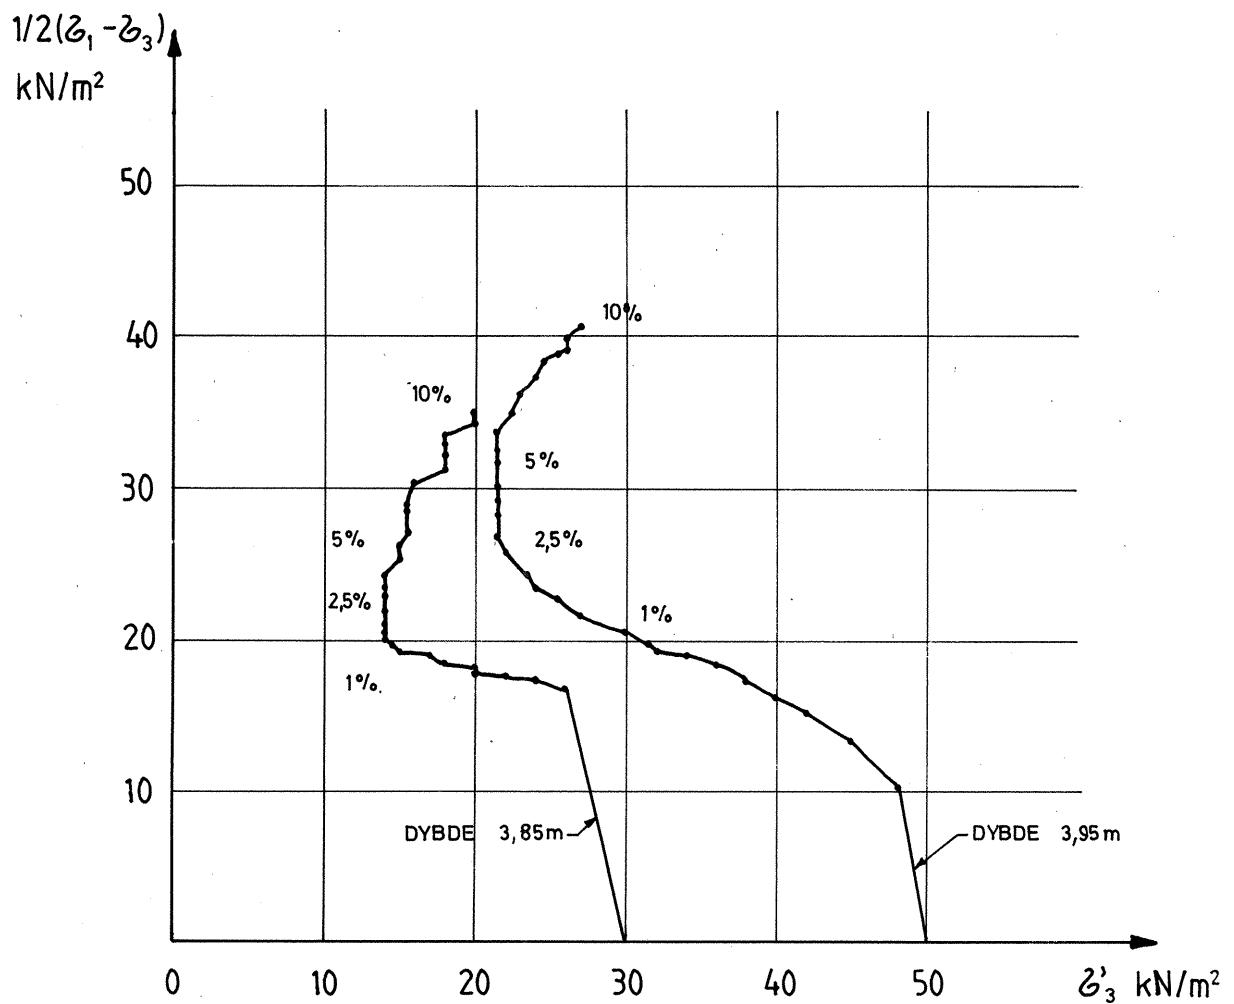

TRONDHEIM KOMMUNE  
GEOTEKNIK SEKSJON

HEIMDALSVEGEN

Triaksialforsøk  
Boring 10  
Dybde 3,85m og 3,95m

MALESTOKK

TEGNET AV  
SLS

RAPP NR.  
R 756

DATO  
23.11.89

BILAG  
11